



Svenska Fallskärmsförbundet (SFF)

Mottagare: Kontrollanter, kontrollantelever, CI klubbar SFF kansli		Datum: 2025-08-11	Bilaga	Blad nr: 1 av 1
Fastställt av MK: 2025-08-11		Ärende: Materielvarning nr. 2025/4		
Ersätter: Materielvarning 2025/4		Utfärdare: SFF Materielkommitté (MK)		

Bakgrund

Safire 3 NZ Aerosport Linsett

En service bulletin har skickats ut från Jyro angående linsett och bromskonfiguration på Safire 3

En förändring genomfördes 2018 där man skall ha ett nytt linset med ett annat trim och ändrad bromskonfiguration av styrlinorna för att förhindra hårda öppningar.

Man har nu upptäckt att det fortfarande finns kalotter som inte har modifierats enligt den service bulletinen.

Omfattning

NZA Sarfire 3 tillverkade mellan 2016-02 till 2018-02 storlek 169 sqft eller mindre

Åtgärd

Kontroll av linset och bromsning enligt tillverkarens service bulletin

Övre styrlinornas konfiguration: Se till att kaskaderna följer sekvensen 1-2-3-5 (se diagrammet i instruktionerna).

Kontroll av linset : Bekräfta att kalotten har det senaste linsettet installerat.

Snabbtips: A1- och A2-linorna ska vara lika långa.

Felaktigt linsett och bromskonfiguration skall åtgärdas.

När

Före nästa hopp.

Vem

Kontroll utförs av

Fallskärmskontrollant

Övrigt

Följ tillverkarens instruktioner

[Download Instructions PDF](#)

[Download Service Bulletin PDF](#)